



- Opis uszkodzeń:**
- Intensywna korozja powierzchniowa pochwyty i szczeblinek.
 - Korozja powierzchniowa krzywulców, lokalnie punktowe wżery dochodzące do 1,5 mm.
 - Korozja wżerowa słupków, zintensyfikowana w dolnej części, dochodząca do 2mm, oraz zanieczyszczenia organiczne.
 - Korozja wżerowa blach węglowych, wżery 2mm.
 - Ubytki powłok antykorozyjnych wraz z towarzyszącą korozją powierzchniową pasów dolnych i górnych.
 - Ubytki powłok antykorozyjnych wraz z korozją powierzchniową podłużnic, poprzecznic oraz stężeń pasów dolnych.
 - Wegetacja roślinności w postaci krzewów.

Inwestor / Zamawiający	Miasto Jelenia Góra Pl. Ratuszowy 58 58-500 Jelenia Góra		Miejski Zarząd Dróg i Mostów Ul. Ptasia 2a 58-500 Jelenia Góra		
Wykonawca	Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne i Handlowe "COM-D" Sp. z o.o. Ul. Poniatowskiego 25 59-400 Jawor			 Jeleniogórskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych	
	Jeleniogórskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. Ul. Dworcowa 26 58-560 Jelenia Góra				
Jednostka projektowa	Biuro Inżynierskie TRAKT Grzegorz Lewowski Sędziszaw 50 58-410 Marciszów				
Stadium Projekt Budowlany	Zadanie Przebudowa ulicy Nadbrzeżnej w Jeleniej Górze na ciąg pieszo-rowerowo-jezdny				
Nr tomu I	Lokalizacja inwestycji JELENIA GÓRA				
Branża Mostowa	Tytuł rysunku KŁADKA STALOWA. USZKODZENIA				
Stanowisko	Imię i nazwisko		Nr uprawnień specjalność		Podpis
Projektant br. mostowa	mgr inż. Stanisław Bolanowski		113/DOS/15 mostowa		
Sprawdzający br. mostowa	mgr inż. Włodzimierz Lewowski		228/02/DUW konstrukcyjno-budowlana		
Nr projektu 19-04	Skala 1 : 25 1 : 50	Data 07.2019	Nr egz. 1		Nr rys. 202
Stadium PB	Branża M	Km 1+080	Nr obiektu 2	Nr tomu I	Nr str. Rewizja